

11/56 Gäller: Flygplan typ SAAB 91 "Safir" med tillverkningsnr 91. 101-91.148, 91. 201-91.320.  
Tid för åtgärd: Nästa 50-timmars tillsyn.  
Referens: SAAB Service Bulletin 91.3.001 av den 31 maj 1956.  
Åtgärd: Sprickor ha i några fall upptäckts i beslag detaljnr 507030 och 507006, på fena och stabilisator. Sprickorna ha förekommit vid nithålen och omkring skruvhålet och bedömas härröra från spänningar, som uppkommit vid nitning och montering av beslaget. I ett fall har sprickor även upptäckts i flänsen på spant sta 6550 vid infästningen av höger stabilisatorbeslag detaljnr 507006. Med anledning härav skall det främre beslaget på fenan och på båda stabilisatorhalvorna samt flänsen på spant sta 6550 vid stabilisatorbeslagen kontrolleras beträffande förekomst av sprickor. Om sprickor konstateras skall de skadade detaljerna utbytas enligt vad som föreskrives i SAAB Service Bulletin 91.3.001.  
Utbyte får ske endast vid godkänd verkstad.