

20/53 Gäll er: Flygplan av typ Saab 91 A, Safir, med propellertyp de Havilland PD 115/2M1/L

Tid för åtgärd: Före nästa flygning.

Åtgärd: Ett flertal fall av sprickor i propellerbladmuttern på rubricerade propellertyp ha förekommit, vilket även meddelats i Saabs servicemeddelande 8/91, tillägg 2, som föreskriver daglig kontroll av propellerbladmuttern.

Senare har emellertid rapporterats, att på en propeller en spricka av 80 mm längd och 1 mm bredd upptäckts efter en dag med 5 timmars flygning. Propellern hade icke uppvisat någon spricka vid kontroll före flygningens början.

Med anledning härav skall propeller av denna typ avmonteras och utbytas mot propeller med fast stigning till dess en acceptabel ställbar propellertyp blir tillgänglig.