

9/49

Gäller:	Flygplan av typ Saab 91, 'Safir'.
Tid för åtgärd:	Snarast, dock senast den 1 juni 1949, såvida icke annat nedan anges.
Åtgärd:	Åtgärder skola vidtagas enligt följande av Svenska Aeroplan AB, Linköping, utfärdade modifieringsmeddelanden: SAAB:s modifieringsmeddelande nr:
91. 1/1	Åtgärd: Främre kastbar huv. Införande av stoppskruvar i handtagen. Innan modifieringen införts, skall före utrullning till start kontrolleras, att huvarna äro låsta.
91. 1/3	Inredning kropp. Ändrad tankupphängning.
91. 1/4	Nosställshus. Införande av förstärkningar.
91. 1/5	Kropp. Införande av tätningar mot koloxid.
91. 1/7	Kropp. Förstärkning av främre infästning av fena till spant sta 655C. Senast den 1/4 1949.
91. 2500/1	Nosställ. Ändring av låsmekanismen.
91. 2/2	Nosställ. Utbyte av gaffel. Senast den 1/8 1949.
91. 3/1	Höjdroder. Utbyte av kopplingskiva.
91. 4100/1	Utbyte av linsäkring för roderlinor på höjd- och sidorodersegment.
91. 4/1	Landställsreglage. Utbyte av linor. Intill tiden för införandet av modifieringen skall kedjelåset säkras med en runt om kedjelåset gående låstråd.
91. 6/1	Motoraggregat. Ändring av avgassamlare.
91. 6/2	Motoraggregat. Utbyte av luftintag till förgasaren.
91. 6/3	Motorförklädnad. Införande av läderpåse.
91. 6/5	Förstärkning av oljetankens upphängning.
91. 8/1	Radioanläggning. Utbyte av antennmast.
91. 8/2	Instrumentcentral. Utbyte av varvmätare.
91. 8/3	Bränslemätare. Tätning av instrumenthus samt hopkoppling av urluftsledningar från bränsletank och instrument typ SA 530 253 (KDG B-1).
91. 8/4	Spänningsregulator. Införande av kondensator.
91. 8/5	Bränslemätare SA 530 253. Införande av stödbalk på 135 liters bränsletank och införande av skylt "RÖKNING FÖR-BJUDEN".
91. 9/1	Utrustning. Införande av skyddskåpa över tapp för DK-spak. (Skall införas omedelbart därest last skall placeras på golvet framför högra passagerarestolen).